

针对内蒙银安身份证鉴别仪安装与参数设置解决办法

V2.0

注：此说明为银行工作人员内部配置说明。由于我们现有终端资料有限，仅以**长城终端，实达终端，国光终端、升腾终端**做介绍，请谅解。如有其它终端调试不通过，请联系我们。
（4006605820，马晓峰：18686076221，QQ 群：74175896）

一、“逻辑终端号”查找方法，如果知道，就不需要看了：

由于贵行现在已经升级为新一代的核查系统（**员工渠道**），逻辑终端号可能已经固定好了，所以以前的配置有问题，导致鉴别仪无法正常使用，查看您本机的逻辑终端号方法如下：

1、打开新一代核查界面，如图，点击下图的红框内的小齿轮（**员工渠道**外设配置）。



图 1

2、打开后选择“系统参数配置”，再选择“系统公共参数”，即可找到“逻辑终端号”，记下来，一会儿需要。

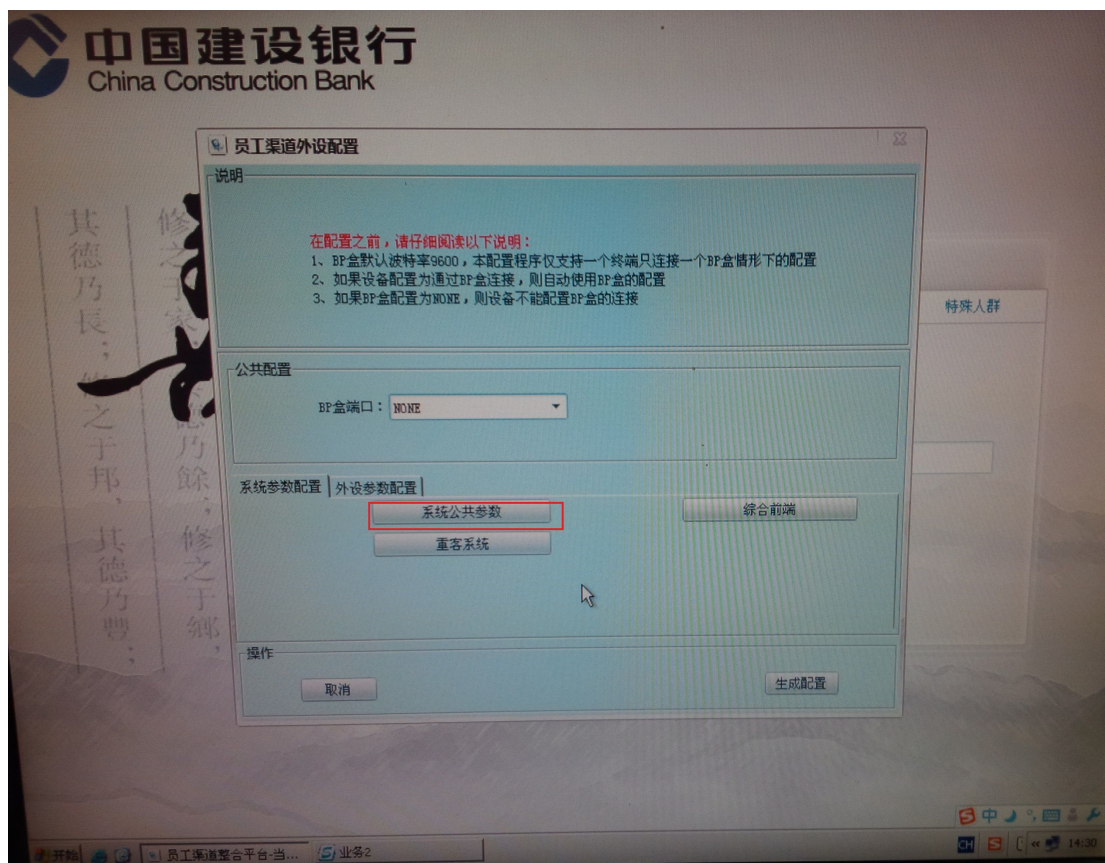


图 2

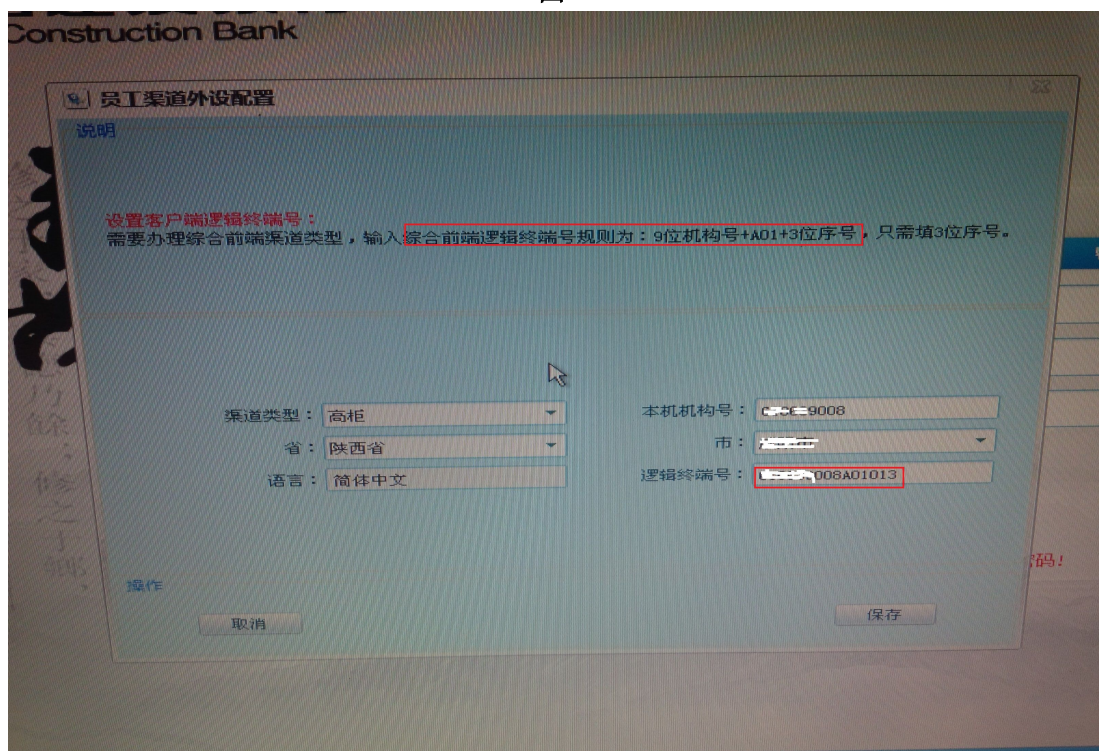


图 3

二、关于“端口号”的设置取值问题:

同理打开新一代核查界面，再次选择“外设参数设置”点击“二代证识别仪”，

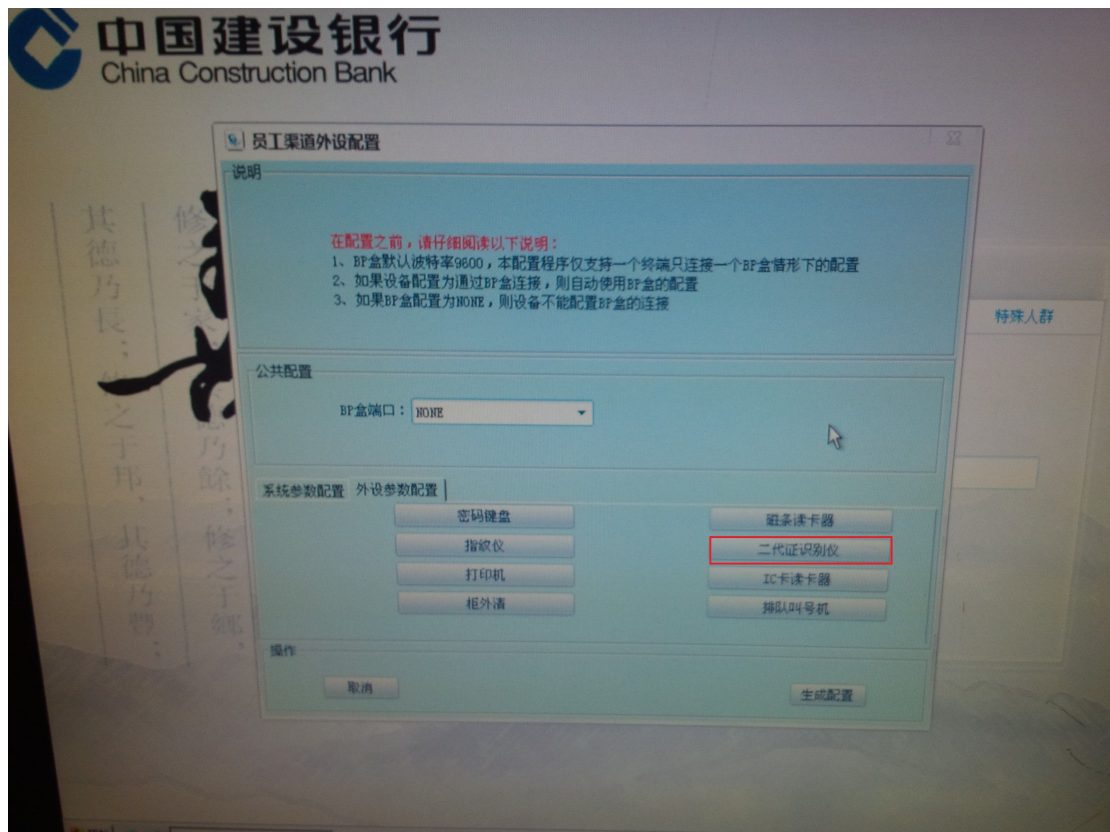


图 4

在下图您可以看到配置中选择的厂家和串口号，如果非我公司，需要修改，阅读器上放置身份证，之后点击“启动测试”，如果成功，会有身份证号码显示。记下串口号，点击“保存”。记得测试完，在如图 4 中 **点击“生成配置”的选项，以便保存设置。**

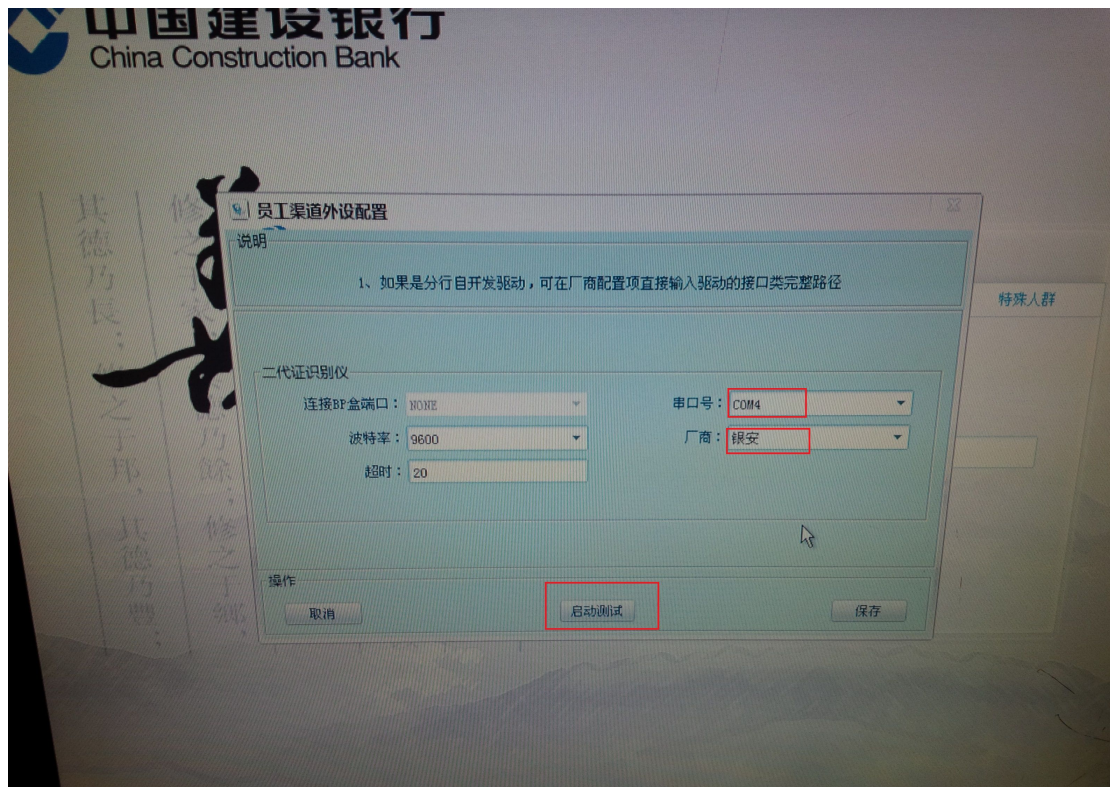


图 5

三、这里说下，“波特率”的取值，我公司机器的固定波特率为“9600”，这个各位需要注意下，比较重要。以下是波特率的设置以及修改。方法：1、先如图 6 红框“波特率”为 9600；2、设置 da 内的波特率参数，如图 7，在 da 界面下右击，选择如图 8 “参数配置” - “辅口” - “辅口 4（不一定是辅口 4，由具体情况定。）” - “串口设置” - “速率”，改为“9600”，修改完记得点击保存。

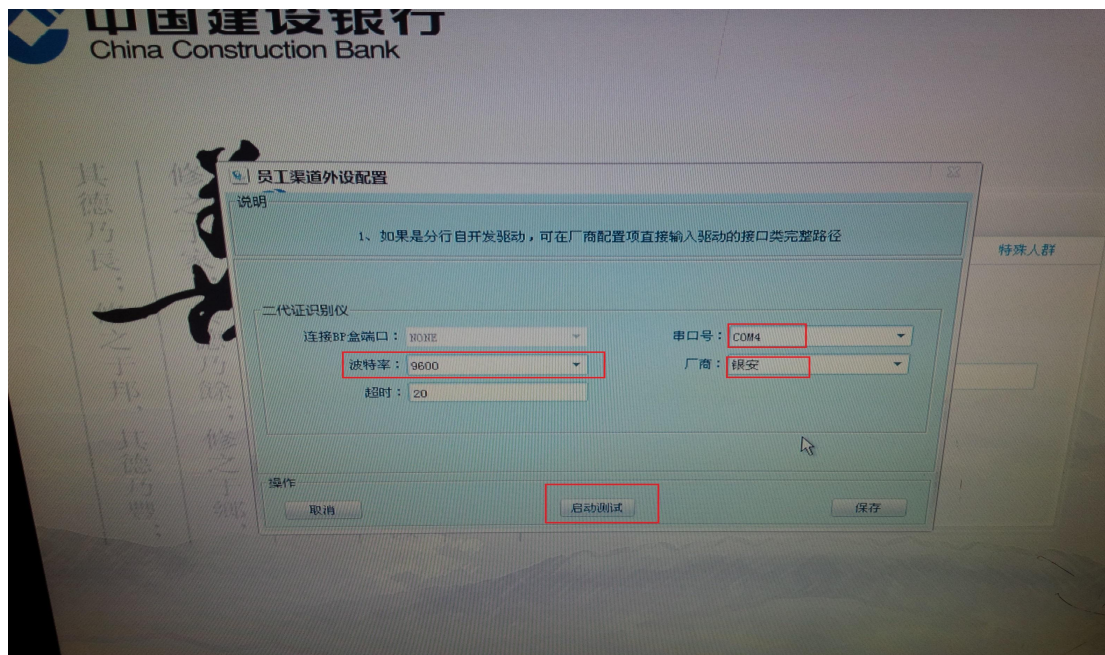


图 6

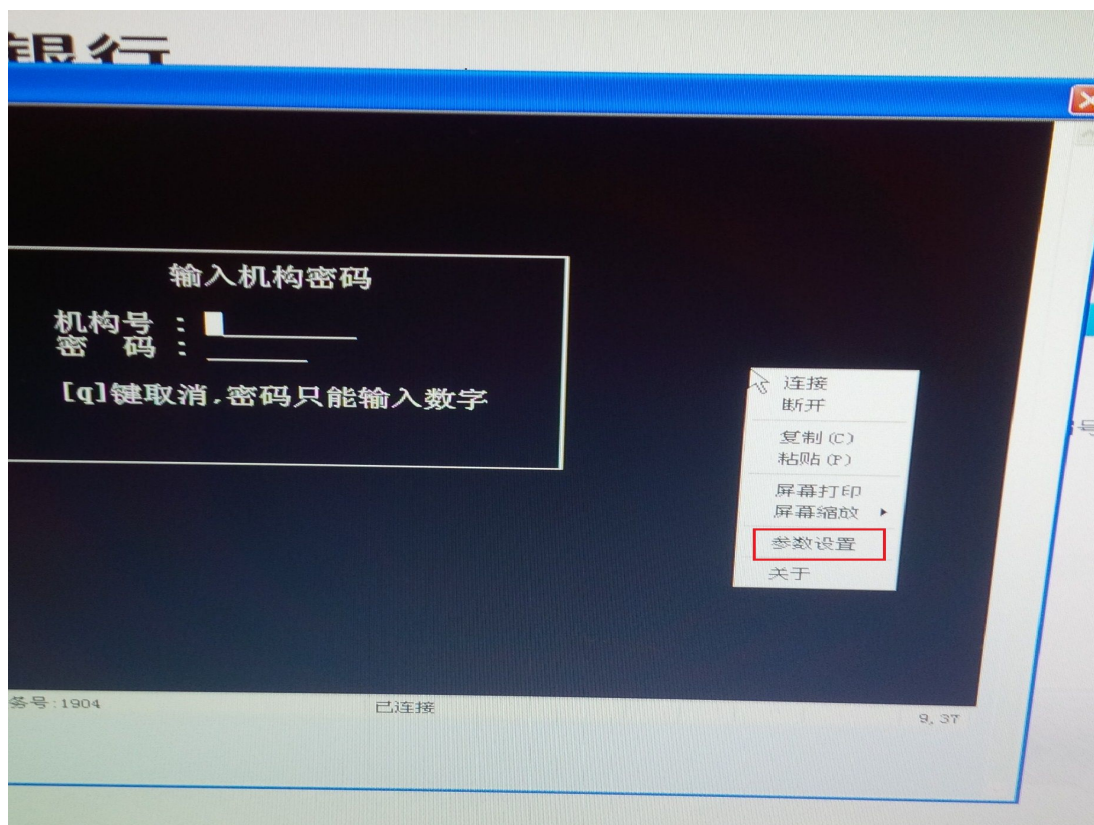



图 7



图 8

四、进入 DA（上述中红框内的小齿轮旁），配置修改原来的配置参数：


进入如图 1.1 界面（银行工作人员都知道,所谓的 DA），选择 **5.网点参数配置**，界面跳至图

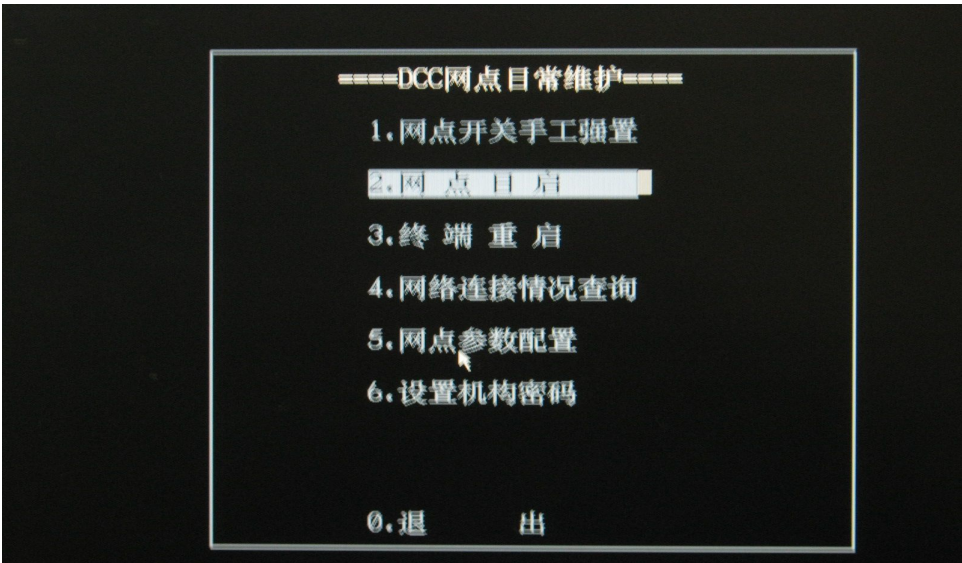

1.2

图 1.1

进入此界面后选择 **5.扩展外设配置**，界面跳至如图 1.3

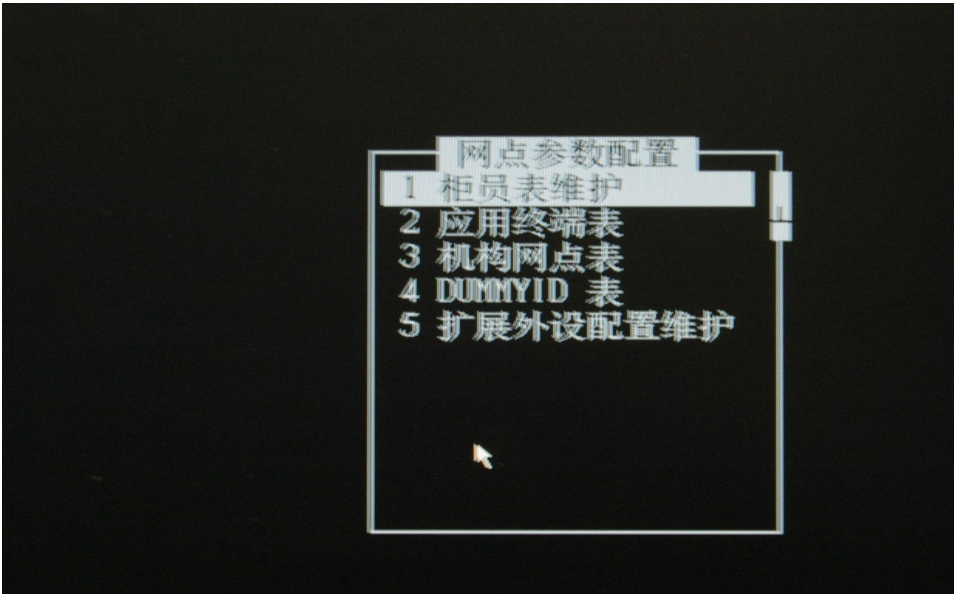

如图 1.2

请仔细查看个选项，配置如下**配置说明**：

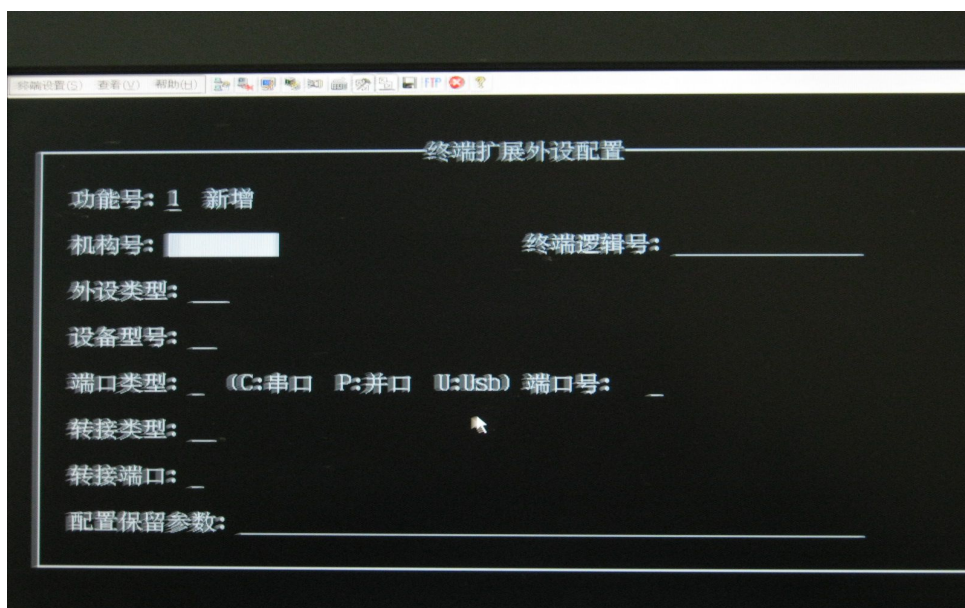


图 1.3

配置说明：

- 1> ‘功能号’ 选择 1 ， 增加
- 2> ‘机构号’ 由银行工作人员配置；
- 3> ‘逻辑终端号’（确定逻辑终端号，上文有详细的介绍） 由 ‘机构号’ +A01+ 三个键位组成，三个键位由银行工作人员配置（不可删除 A01）；
- 4> ‘外设类型’ 选择 **010---IDCREADER**；
- 5> ‘设备型号’，选择 **02---- 内蒙古银安**；如果中标我司的 **JWZD-800** 的各分行网点，原来此处可能是 01 或者 03，直接修改为 02 即可，其他配置不需要修改。
- 6> ‘端口类型’ 选择 C(**必须是大写 C**)--串口， ‘端口号’ ：（端口的确定，上文中有介绍）可随便先填写一个数字(1 2 3 4 当中的一个)，一般默认选择 **4**；
- 7> 往下三项均空白敲回车保存，如果“提示已经存在”，可以选择“功能号：3--修改配置参数”；
- 8> 去 du 里 1121 等业务代码测试是否返显信息，使用 Ctrl+N，配置正确会自动反显信息。
- 9> 如果不成功，重复以上几步，本次‘功能号’选择 **3--修改**，‘端口号’修改为不同于第 6 步的数字
- 10> 再次去 du 测试，直到成功为止。

如有其它问题，请及时联系我们（**客服电话：4006605820**；
技术支持：马晓峰：18686076221，陈志强：18686076221，
QQ 群：74175896；监督：李文俊 13654813488）。